

[illegible]

O RESTAURO DE TODO O ESTEIO DEVERÁ SEGUIR AS INTERVENÇÕES DESCRITAS NAS NOTAS DO MEMORIAL DESCRITIVO

ANTES DE QUALQUER PROCEDIMENTO, OS ESTEIOS DEVERÃO SER ESCORADOS DE ACORDO COM AS NOTAS TÉCNICAS DO MEMORIAL DESCRITIVO

50

90

LINHA DA VARANDA

ESTEIO 6

NÍVEL DO SOLO

DETALHE DA INTERVENÇÃO ENTRE AS LIGAÇÕES ESTEIO/MADRE

CHAPA METÁLICA

BARRA ROSCADA

COLOCAÇÃO DE CHAPAS ESTRUTURAIS NA LIGAÇÃO DO ESTEIO COM A LINHA DA VARANDA. AS CHAPAS METÁLICAS UTILIZADAS PARA O REFORÇO DAS PEÇAS DE MADEIRA, SÃO EM AÇO ASTM - A36. AS CHAPAS SERÃO FIXADAS NAS PEÇAS DE MADEIRA COM A UTILIZAÇÃO DA BARRA ROSCADA, TENDO NAS DUAS EXTREMIDADES PORCA E ARRUELAS

DETALHE DA ÁREA DO NABO DANIFICADA

NÍVEL DO SOLO

FLEVAÇÃO ESTEIO 6

ESCALA 1:50

A MEDIDA PRECISA DO NABO APRODECIDO PODERÁ SER DETECTADA SOMENTE NA HORA DA EXECUÇÃO DA INTERVENÇÃO.

O RESTAURO DE TODO O ESTEIO DEVERÁ SEGUIR AS INTERVENÇÕES DESCRITAS NAS NOTAS DO MEMORIAL DESCRITIVO.

ANTES DE QUALQUER PROCEDIMENTO, OS ESTEIOS DEVERÃO SER ESCORADOS, DE ACORDO COM AS NOTAS TÉCNICAS DO MEMORIAL DESCRITIVO.

DETALHE DO ENXERTO

DIMENSÃO DA PEÇA sem escala

15

40

15

110

50

20

10

LINHA DA VARANDA

ESTEIO 7 LADO SUL

NÍVEL DO SOLO

DETALHE DA ÁREA DO NABO DANIFICADA

NÍVEL DO SOLO

36 cm

NABO

ÁREA DANIFICADA DO NABO (36 cm) VISTA NA PROSPECÇÃO DE 30/08/2018. A MEDIDA PRECISA DA PARTE DANIFICADA PODERÁ SER DETECTADA SOMENTE NA HORA DA EXECUÇÃO DA INTERVENÇÃO

ELEVACÃO ESTEIO 7

ESCALA 1:50

**NOTAS GERAIS - INTERVENÇÃO:**

**NOTA 1.1** ANTES DO INÍCIO DE QUALQUER INTERVENÇÃO, É NECESSÁRIO DETEZHIZAR E IMUNIZAR, CONFORME OS ITENS DO MEMORIAL DESCRITIVO, 3.3 - DETEZHIZAÇÃO PREVENTIVA E 3.5 - IMUNIZAÇÃO PREVENTIVA.

**NOTA 1.2** - CONFORMIDADE COM O ITEM DE ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇOS (ITEM 3.2), NO QUE SE REFERE AO ESCORAMENTO - NO TÓPICO 17.

**NOTA 1.3:** RECORITAR, REMOVER AS PARTES DANIFICADAS DE ACORDO COM O MAPEAMENTO E LAUDO FOTOGRÁFICO, FAZER A COMPOSIÇÃO COM A MADEIRA DA MESMA ESPÉCIE OU SIMILAR, CONFORME OS ITENS 3.7 RECOMPOSIÇÃO ESTRUTURAL E 3.8 COMPOSIÇÃO ESTRUTURAL;

**NOTA 1.4** - MAPEAR, DESMONTAR O PORTÃO E AS CHAPAS METÁLICAS, RESTAURAR E REMONTA-LO, READEQUANDO NOVAS CHAPAS DE ACORDO COM O REFORÇO DESCRITO NO ITEM 3.9.1 REFORÇO DAS PEÇAS METÁLICAS DE MADEIRA;

**NOTA** - PARA EXECUÇÃO DO CHAPEAMENTO PARTE DA ALVENARIA DEVERÁ SER REMOVIDA PONTUALMENTE, APÓS ESTE PROCESSO A MESMA SERÁ REASSENTADA COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL E SE NECESSÁRIO SERÁ FEITO ACRÉSCIMO. EM ALGUMAS PARTES FARÁ NECESSÁRIO O ESCORAMENTO DA ESTRUTURA. (VER NOTAS DE ESCORAMENTO - MEMORIAL DESCRITIVO VOLUME 1)

OBSERVAÇÃO: SEGUIR CRITERIOSAMENTE AS INSTRUÇÕES REGISTRADAS NO CADERNO NO ITEM LEVANTAMENTO E LAUDO FOTOGRAFICO ESTRUTURAL. QUALQUER MODIFICAÇÃO OU ALTERAÇÃO FEITA PELO EXECUTOR, SEM COMUNICAR OS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS, SERÃO DE ÚNICA E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO MESMO. PORTANTO, QUALQUER EVENTUALIDADE NÃO REGISTRADA DEVERÁ SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES E AOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PARA QUE SEJAM TOMADAS AS PROVIDÊNCIAS.

OBS: AOS ESTEIOS INTERNOS (INSERIDOS NA VEDAÇÃO) NÃO É ACONSELHÁVEL PROSPECÇÃO, POIS ESSE PROCESSO PODE AFETAR A ESTRUTURA DA EDIFICAÇÃO.

TUDO O PROCESSO DEVERÁ SER REALIZADO DE ACORDO COM OS ITENS CORRESPONDENTE NO MEMORIAL DESCRITIVO SENDO ORIENTADO E ACOMPANHADO POR PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO HABILITADO.

PRESTAÇÃO DE TODO O ESTEIO DEVERÁ SEGUIR AS INTERVENÇÕES DESCRITAS NAS NOTAS DO MEMORIAL DESCRITIVO

ANTES DE QUALQUER PROCEDIMENTO, OS ESTEIOS DEVERÃO SER ESCORADOS, DE ACORDO COM AS NOTAS TÉCNICAS DO MEMORIAL DESCRITIVO

CHAPEAMENTO DE ACORDO COM NOTA 3.9.1 REFORÇO DAS PEÇAS DE MADEIRA, NO MEMORIAL DESCRITIVO

ESTEIO 8 LADO LESTE

NÍVEL DO SOLO

NABO

LINHA DA VARANDA

ESTEIO 8

PARTE DO NABO NÃO FOI DETECTADO COMPROMETIMENTO E APODRECIMENTO EM ATÉ 40 cm ABAIXO DO NÍVEL DO SOLO

OBS.: APESAR DESSE PONTO NÃO TER APRESENTADO APODRECIMENTO DO NABO NA PROSPECÇÃO, ISSO NÃO IMPEDE QUE MAIS ABAIXO DO SOLO NÃO ESTEJA COMPROMETIDO

ESCALA 1:50

ELEVACÃO ESTEIO 8

O RESTAURO DE TODO O ESTEIO DEVERÁ SEGUIR AS INTERVENÇÕES DESCRITAS NAS NOTAS DO MEMORIAL DESCRITIVO.

ANTES DE QUALQUER PROCEDIMENTO, OS ESTEIOS DEVERÃO SER ESCORADO(S) DE ACORDO COM AS NOTAS TÉCNICAS DO MEMORIAL DESCRITIVO.

LINHA DA VARANDA  
 LINHA DA VARANDA - PEÇA FRONTAL  
 CHAPAS  
 ESTEIO 09  
 NÍVEL DO SOLO  
 LIGAÇÃO COM A MADRE

SUBSTITUIÇÃO DO NABO COMPROMETIDO POR SAPATA ( VER DETALHES GERAIS

ELEVACÃO ESTEIO 9  
 ESCALA 1:50

O RESTAURO DE TODO O ESTEIO DEVERÁ SEGUIR AS INTERVENÇÕES DESCRITAS NAS NOTAS DO MEMORIAL DESCRITIVO. ANTES DE QUALQUER PROCEDIMENTO, OS ESTEIOS DEVERÃO SER ESCORADOS, DE ACORDO COM AS NOTAS TÉCNICAS DO MEMORIAL DESCRITIVO.

**ESTEIO 10**

**MADRE/ FRECHAL**

ESSE PROCEDIMENTO DE CHAPEAMENTO SERÁ APLICADO TANTO NO ENCONTRO DOS FRECHAS COM A MADRE E ESTEIOS.

NECESSITA FAZER O ESCORAMENTO COM ACOMPANHAMENTO DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PARA EXECUÇÃO DO CHAPEAMENTO NESTE TRECHO LADO LESTE E LADO NORTE

**LADO LESTE**

AS CHAPAS METÁLICAS PARA O REFORÇO DAS PEÇAS DE MADEIRA SÃO EM ASTM - A36, SERÃO FIXADAS NAS PEÇAS DE MADEIRA COM A UTILIZAÇÃO DA BARRA ROSCADA E NAS EXTREMIDADES TERÃO PORCA E ARGOLHA. SUA DIMENSÃO SERÁ DETALHADA NO PROJETO COMPLEMENTAR ESTRUTURAL.

PROJEÇÃO DA ALVENARIA A SER REMOVIDA PONTUALMENTE (MEDIDA MÍNIMA NECESSÁRIA) PARA EXECUÇÃO DO CHAPEAMENTO. APÓS O MESMO SERÁ REASSENTADA A ALVENARIA COM APROVEITAMENTO DE TODO MATERIAL POSSÍVEL E COMPLEMENTAÇÃO SE NECESSÁRIO, APLICANDO OS PROCEDIMENTOS DE RESTAURO DESCRITOS NO MEMORIAL DESCRITIVO.

**ESTEIO 10 LADO NORTE**

**MADRE**

**Linha do BALDRAME**

**ÁREA COMPROMETIDA**

**NÍVEL DO SOLO**

PROJEÇÃO DA ALVENARIA A SER REMOVIDA PONTUALMENTE (MEDIDA MÍNIMA NECESSÁRIA) PARA EXECUÇÃO DO CHAPEAMENTO. APÓS O MESMO SERÁ REASSENTADA A ALVENARIA COM APROVEITAMENTO DE TODO MATERIAL POSSÍVEL E COMPLEMENTAÇÃO SE NECESSÁRIO, APLICANDO OS PROCEDIMENTOS DE RESTAURO DESCRITOS NO MEMORIAL DESCRITIVO.

**SUBSTITUIÇÃO DO NABO COMPROMETIDO POR SAPATA (VER DETALHES GERAIS)**

**ELEVACÃO ESTEIO 10**

**ESCALA 1:50**

[illegible]